



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

مبانی برق ۲



جلسه ۱۱

مدرس: مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس




موتورهای جریان مستقیم – تحریک شنت

- سیم پیچ تحریک موازی با آرمیچر بسته می شود.
- برای تنظیم جریان تحریک R_{adj} وجود دارد.
- آمپر متر A_1 جریان تحریک
- آمپر متر A_2 جریان آرمیچر

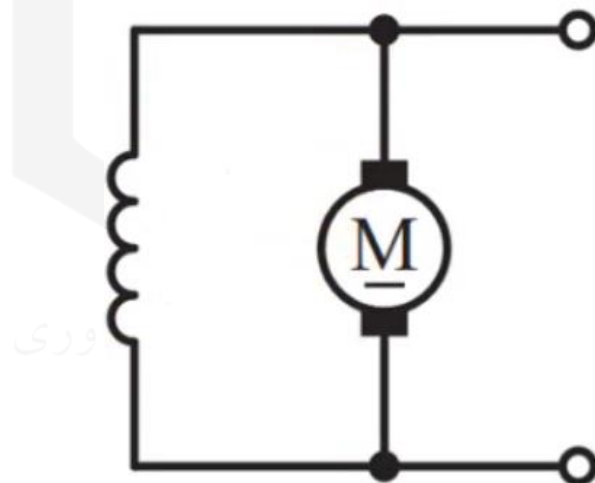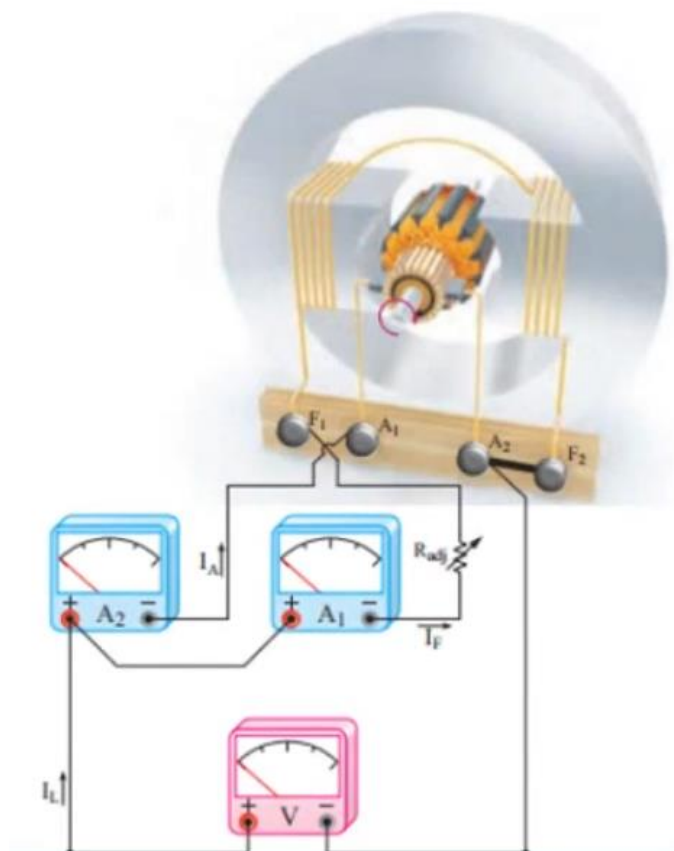



موتورهای جریان مستقیم - تحریک شنت

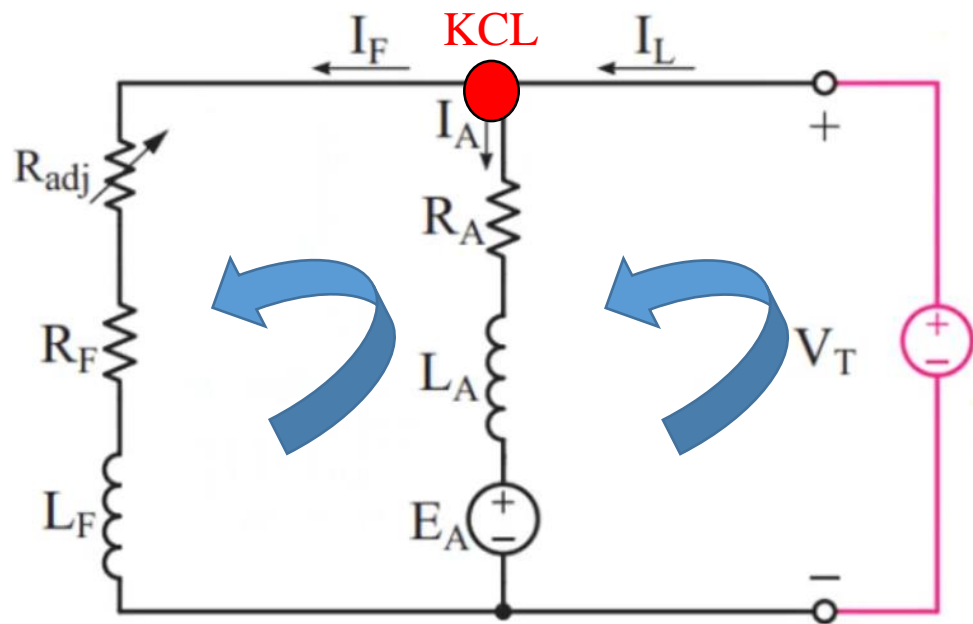

• مدار معادل الکتریکی

• مدلسازی الکتریکی سیمپیچ تحریک:

$$R_F, L_F$$

• مدلسازی الکتریکی سیمپیچ آرمیچر:

$$R_A, L_A, E_A$$

$$\text{KCL: } I_L = I_A + I_F \quad (1)$$

$$\text{KVL: } -E_A - R_A I_A + (R_F + R_{adj}) I_F = 0$$

$$E_A + R_A I_A = (R_F + R_{adj}) I_F$$

$$\text{KVL: } -V_T + R_A I_A + E_A = 0$$

$$V_T = R_A I_A + E_A$$

$$P_{cA} = R_A I_A^2 \quad P_{in} = V_T I_L \quad P_{conv} = E_A I_A$$




مثال



- موتور DC شنت ۲۰۰ ولت، ۱۰ آمپر با مدار معادل شکل زیر مفروض است. مطلوب است:

- جریان مدار تحریک
- نیروی محرکه القایی
- تلفات تحریک و آرمیچر
- سرعت موتور
- گشتاور بار (تلفات ثابت ۲۰۰ وات فرض شود)

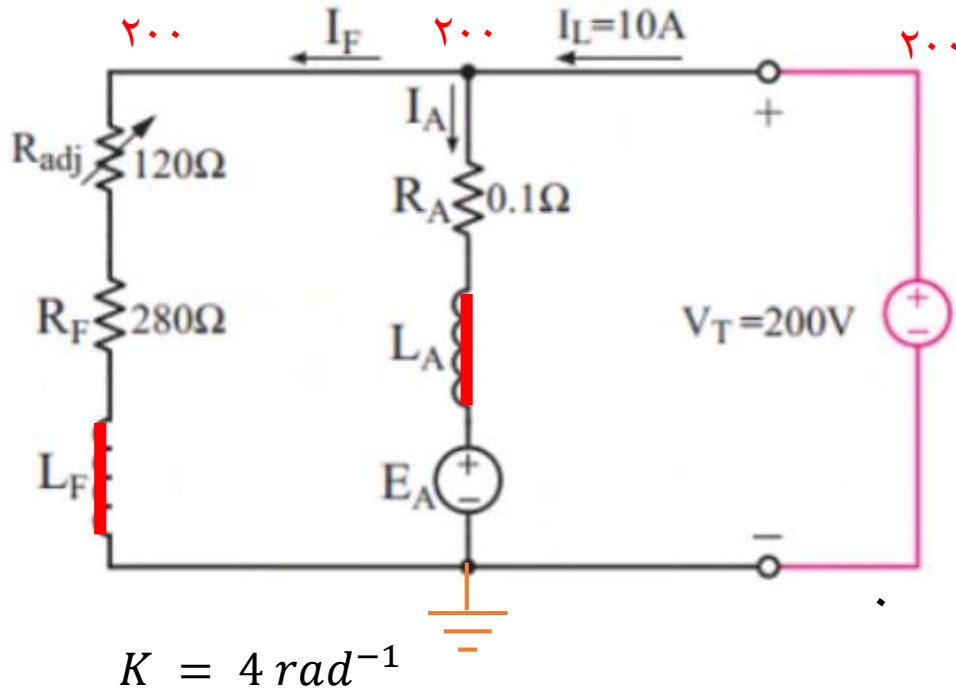

$$\varphi(I_F) = 500 (1 - e^{-2I_F}) \text{ mWeber}$$



حل



$$I_F = \frac{200}{120 + 280} = 0.18 \text{ A} \quad I_L = I_A + I_F \Rightarrow I_A = 10 - 0.18 = 9.18 \text{ A}$$

$$E_A = V_T - R_A I_A = 200 - 0.1 \times 9.18 = 199.108 \text{ V}$$

$$P_{CUA} = R_A I_A^2 = 0.1 \times 9.18^2 = 9.1028 \text{ W}$$

$$\rightarrow P_{CU} = 19.108 \text{ W}$$

$$P_{CUF} = (R_F + R_{\text{odg}}) I_F^2 = 200 \times 0.18^2 = 100 \text{ W}$$

$$\varphi = 800(1 - e^{-2 \times 0.18}) = 800(1 - e^{-1}) = 318 \text{ mwb}$$

$$\omega = \frac{E_A}{K \varphi} = \frac{199.108}{8 \times 0.1318} = 1871.91 \text{ }^{1/s} = 1809.32 \text{ RPM}$$



ادامه حل




$$T_L = \frac{P_{out}}{\omega} = \frac{P_{in} - \Delta P}{\omega} = \frac{V_T I_L - (P_{بدون} + P_{مغناطیسی})}{\omega}$$

$$= \frac{200 \times 10 - (200 + 19,028)}{157,98} = 10,1704 \text{ N.m}$$



موتورهای جریان مستقیم - تحریک شنت

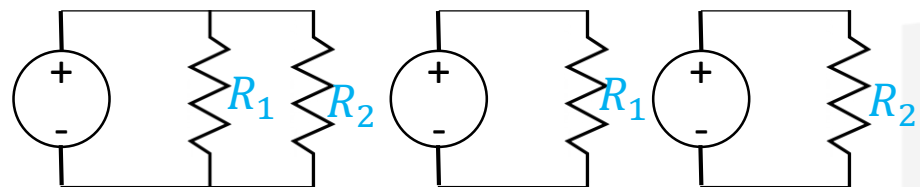


• راه اندازی

• قبل از راه اندازی به پلاک موتور مراجعه کنید.

• منحنی مشخصه های موتور تحریک مستقل و شنت یکسان است، چرا؟

• تفاوت در گشتاور راه اندازی



$$T_A = K\phi I_A$$

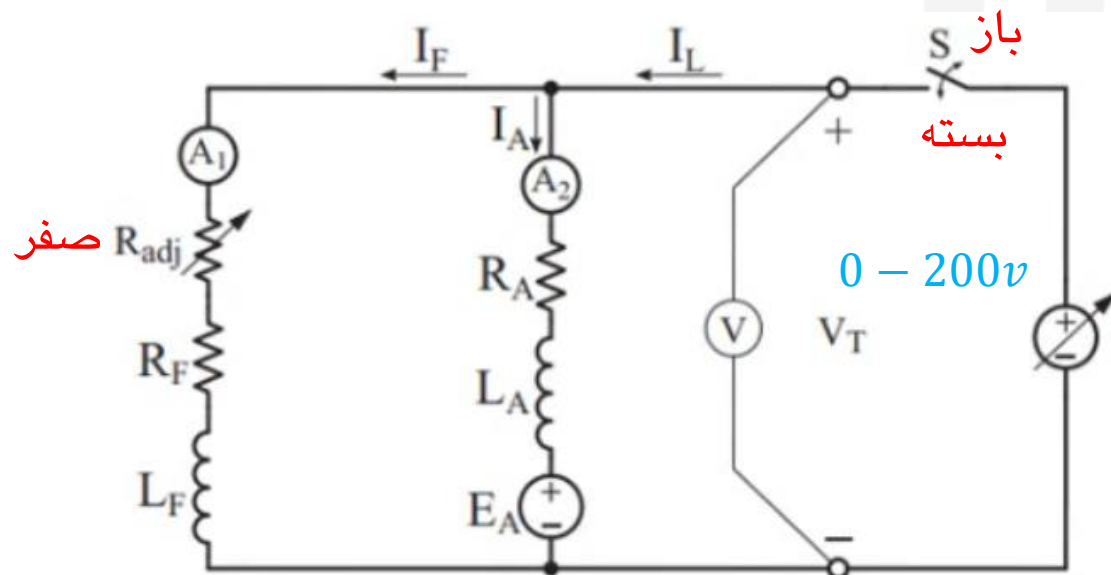



موتورهای جریان مستقیم - تحریک سری

- سیم پیچ تحریک با آرمیچر سری بسته می شود .
- تعداد دور سیم پیچ تحریک کم است
- ولی ضخامت هادی های آن زیاد است.

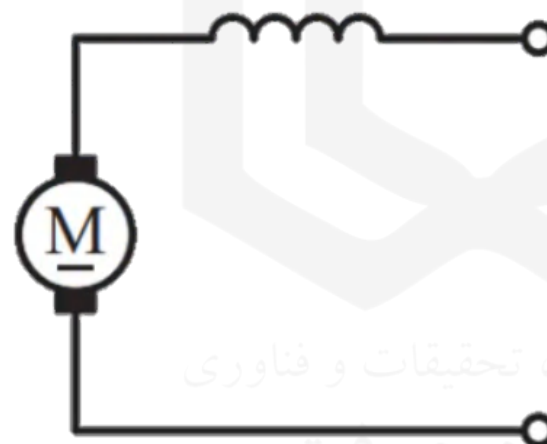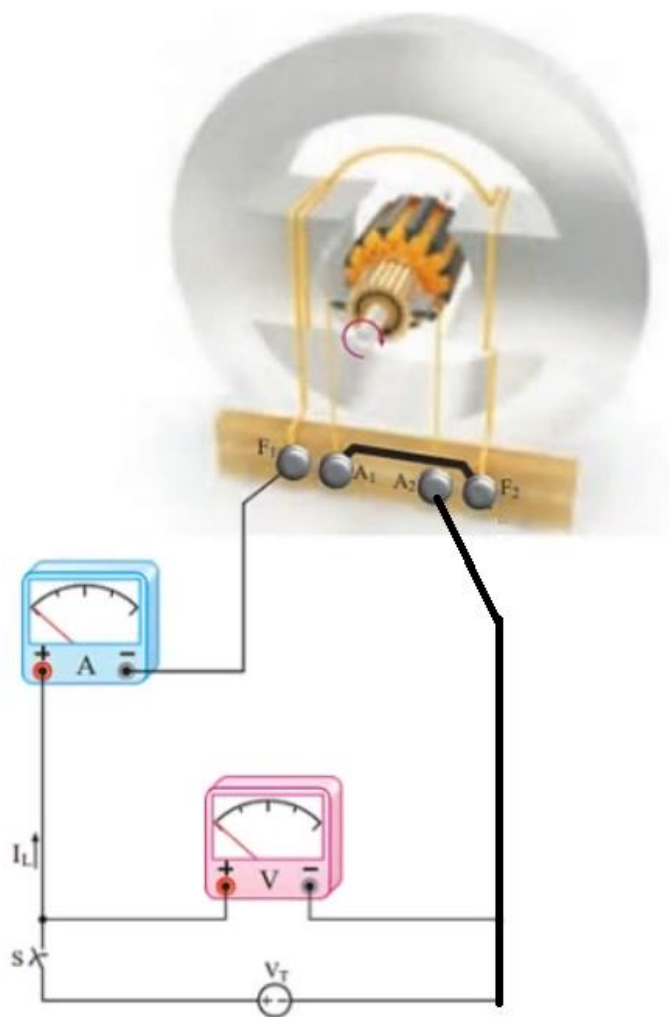


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



موتورهای جریان مستقیم - تحریک سری



• مدار معادل الکتریکی

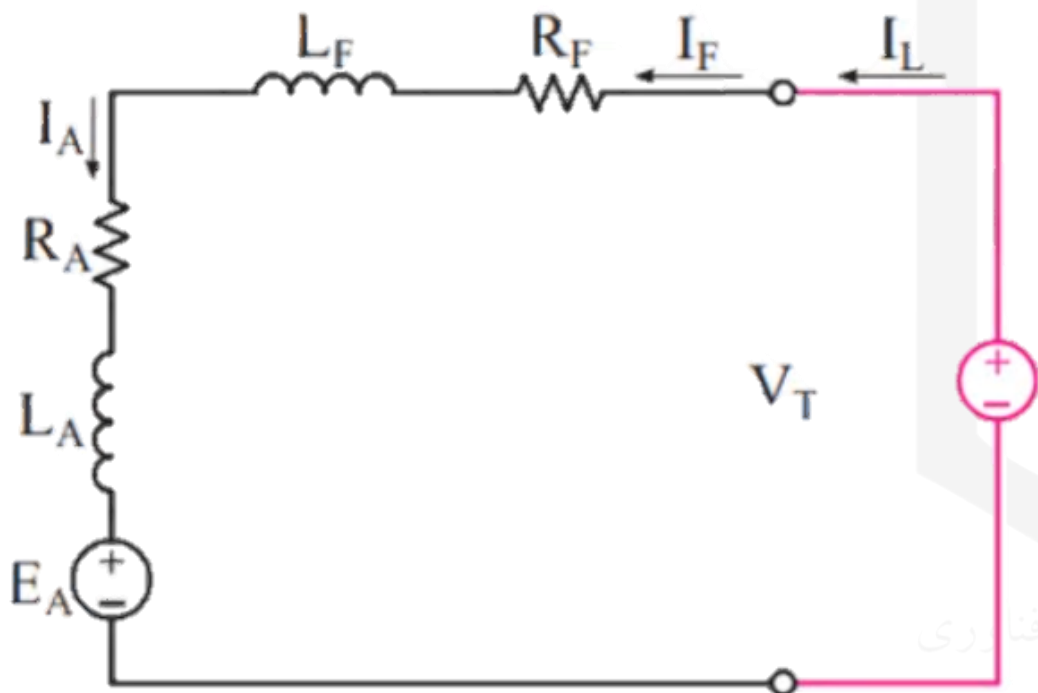

$$kvl: -V_T + (R_F + R_A)I_A + E_A = 0$$

$$V_T = (R_F + R_A)I_A + E_A$$



مثال



- موتور DC سری ۲۰۰ ولت، ۱۰ آمپر با مدار معادل شکل زیر مفروض است .
مطلوب است :


$$V_T = 200v$$

$$K = 4rad^{-1}$$

$$\varphi(I_F) = 500(1 - e^{-2I_F}) mWeber$$

- سرعت موتور

- گشتاور بار (تلفات ثابت ۲۰۰ وات فرض شود)

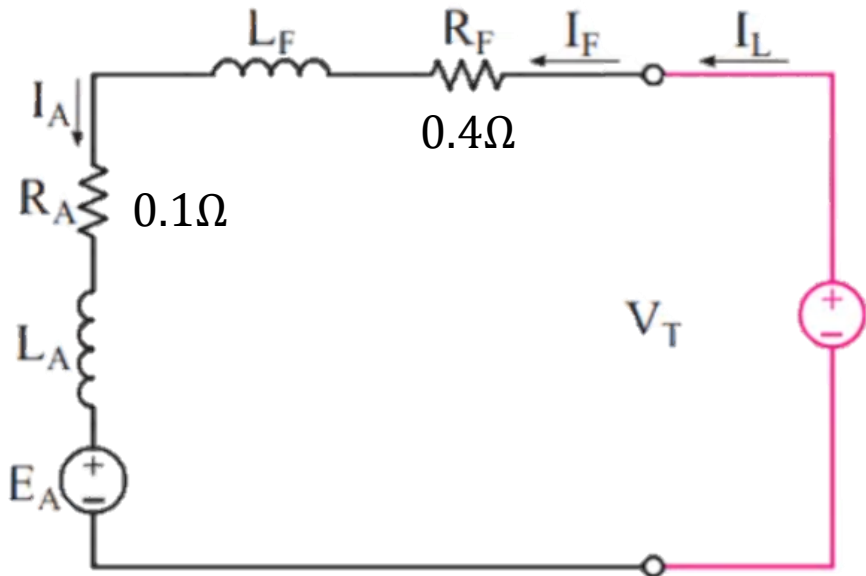

$$\omega = \frac{E_A}{K \varphi}$$

$$E_A = V_T - (R_A + R_F) I_A = 200 - 0.5 \times 10 = 195V$$

$$T_L = \frac{P_{out}}{\omega} = \frac{200 \times 10 - (200 + 0.5 \times 10^2)}{97.18} = \frac{1480}{97.18} = 15.23 Nm$$



موتورهای جریان مستقیم - تحریک سری




• راه اندازی

- قبل از راه اندازی به پلاک موتور مراجعه کنید .
- دقت کنید حتما با بار موتور را راه اندازی کنید . چرا؟

$$\omega = \frac{EA}{K\phi}$$

رئوستا

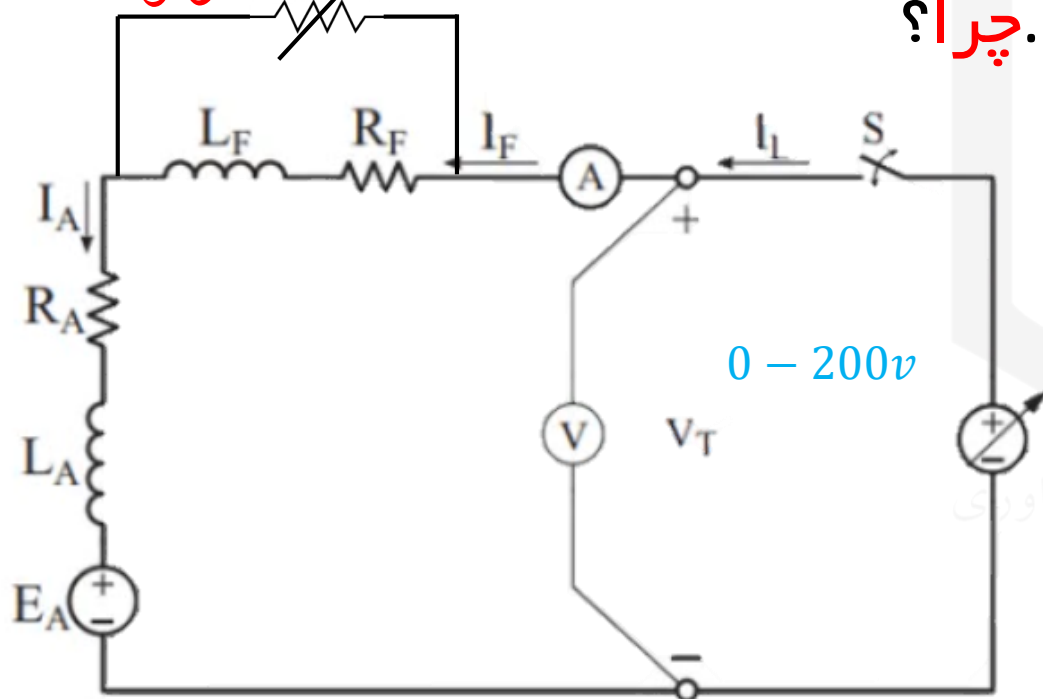

0 - 200v

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



موتورهای جریان مستقیم - تحریک سری




- آزمایش بار داری
- با ثابت نگه داشتن ولتاژ ترمینال ورودی در مقدار نامی، گشتاور بار را از مقدار نامی کاهش دهید (صفر نشود)

V_T	۲۲۰V ثابت				
n [RPM]	۱۵۰۰	۶۴۰	۴۲۵	۳۱۸	۲۵۵
I_A [A]	۱	۲	۳	۴	۵
T_{load} [Nm]	۱/۳	۶	۱۳/۵	۲۴	۳۷/۵



موتورهای جریان مستقیم - تحریک سری

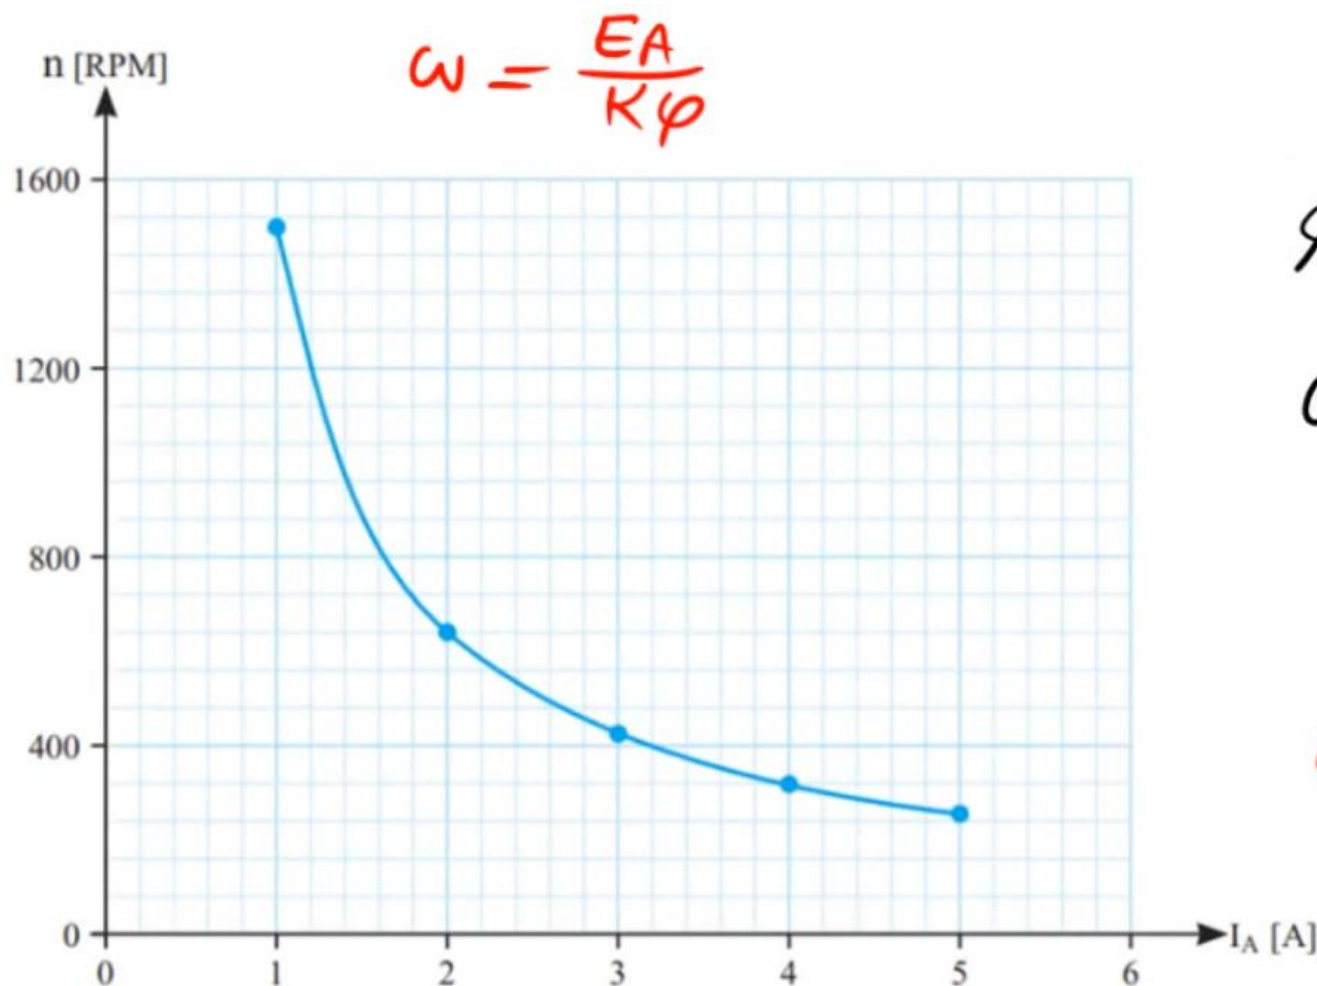

• منحنی مشخصه الکترومکانیکی

$$\phi \propto I_F \Rightarrow \phi = k_f I_F$$

$$\omega = \frac{EA}{K k_f I_F} = \frac{E A}{\bar{K} I_F}$$


$$I_F = I_A$$

$$E_A = V_T - (R_A + R_F) I_A$$

$$\omega = \frac{V_T - (R_A + R_F) I_F}{\bar{K} I_F}$$



موتورهای جریان مستقیم - تحریک سری

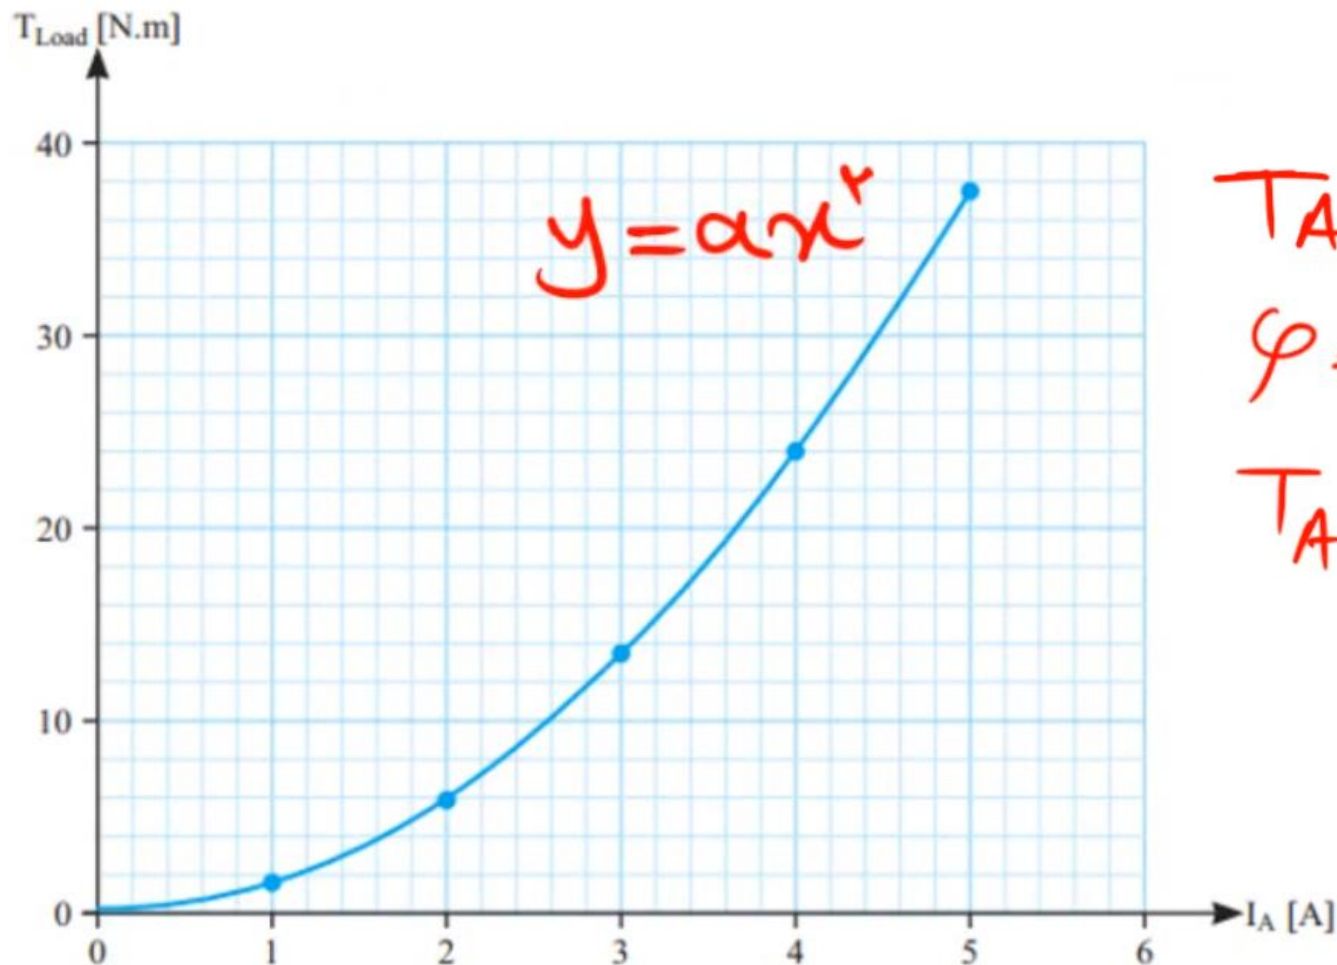

• منحنی مشخصه الکترومغناطیسی

$$T_A = K \varphi I_A$$

$$\varphi = K_f I_F$$

$$T_A = K K_f I_F \times I_A = K I_A^2$$


وزارت علم
دانشگاه



موتورهای جریان مستقیم - تحریک سری



• منحنی مشخصه گشتاور- سرعت

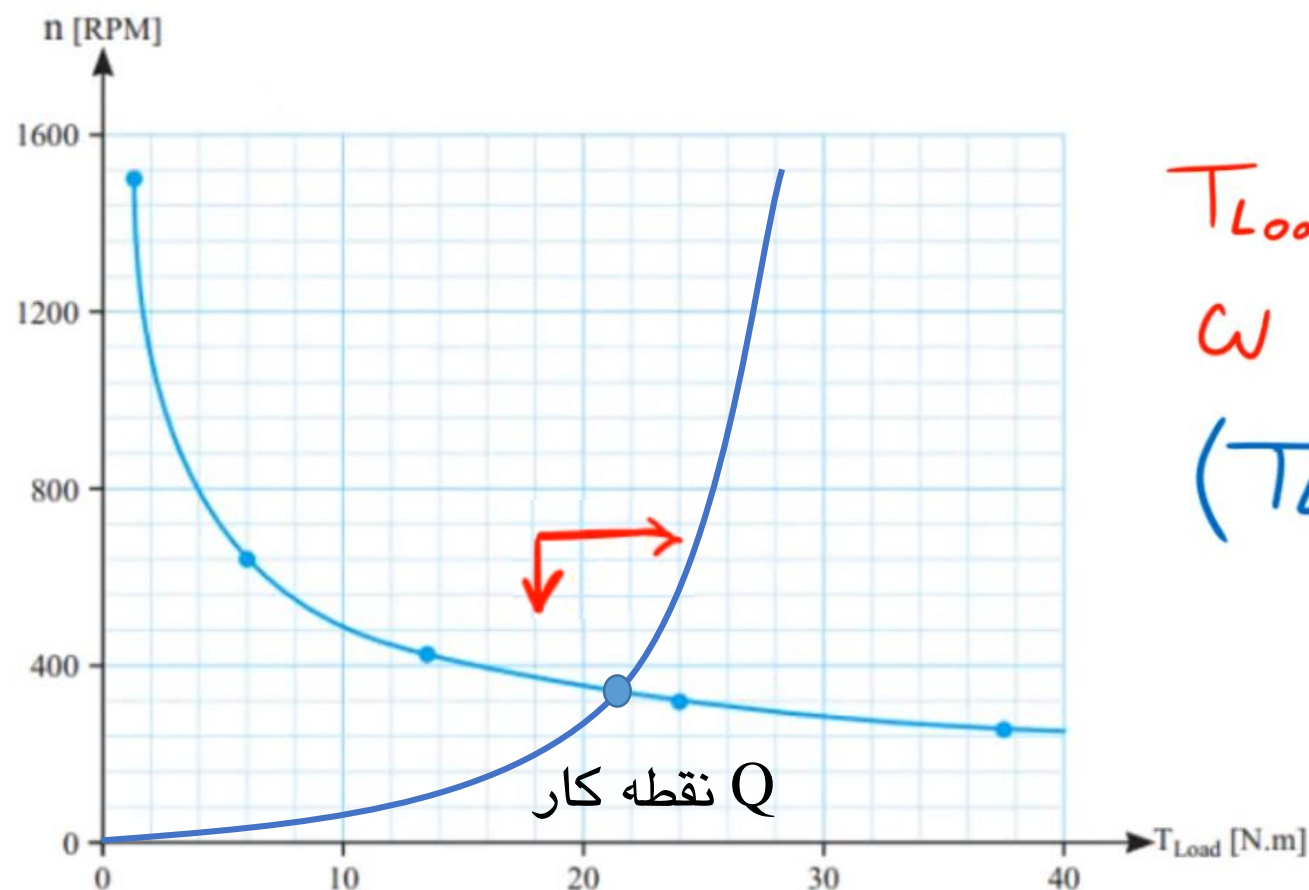

$$T_{Load} \uparrow \rightarrow \omega \downarrow$$
$$\omega \uparrow \rightarrow T_{Load} \downarrow$$
$$(T_L = \propto \omega^2)$$



موتورهای جریان مستقیم - تحریک سری



- **نکته؛** موتورهای سری دارای گشتاور خیلی زیاد و رنج تغییرات سرعت زیاد است. با افزایش گشتاور بار، سرعت موتور کاهش و جریان موتور افزایش می یابد.
- **کاربرد؛** از موتور سری در جاهایی استفاده می شود که نیاز به گشتاور بالا است ولی تغییرات سرعت خیلی مهم نیست. مانند نوار نقاله ها یا آسانسورها



موتورهای جریان مستقیم - کمپوند



- شار تحریک ناشی از دو سیم پیچ سری و شنت است
- موتورهای کمپوند همزمان مزایای موتورهای شنت و سری را دارند .
- سیم پیچ سری دور کم و جریان بالا و سیم پیچ شنت دور زیاد و جریان پایین است .
- اگر شارهای تحریک دو سیم پیچ سری و موازی هم جهت باشند، کمپوند اضافی و در خلاف جهت هم باشند، کمپوند نقصانی است .





موتورهای جریان مستقیم - کمپوند



• بسته به نحوه اتصالات سیم پیچ های تحریک به دو نوع موتور کمپوند وجود دارد:

- کمپوند شنت بلند
- کمپوند شنت کوتاه

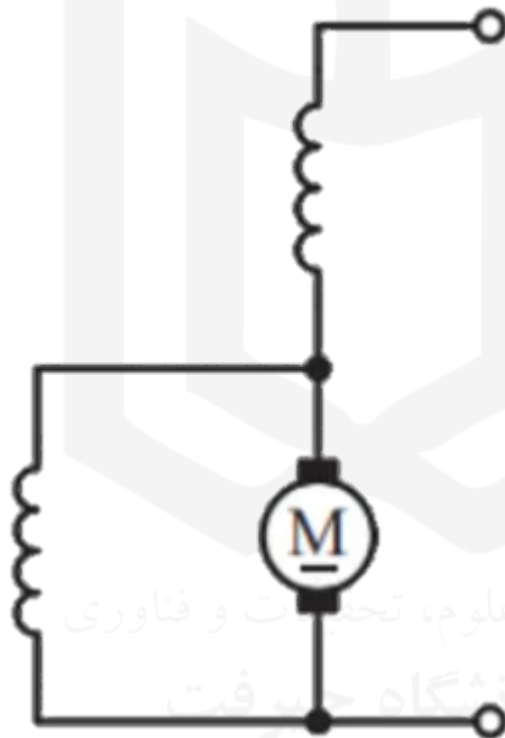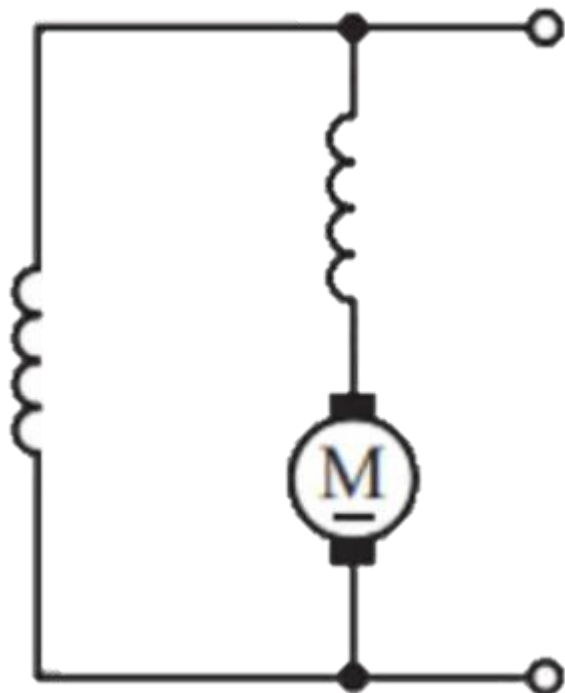





موتورهای جریان مستقیم - کمپوند




• طرح واره کمپوند شنت بلند

• طرح واره کمپوند شنت کوتاه

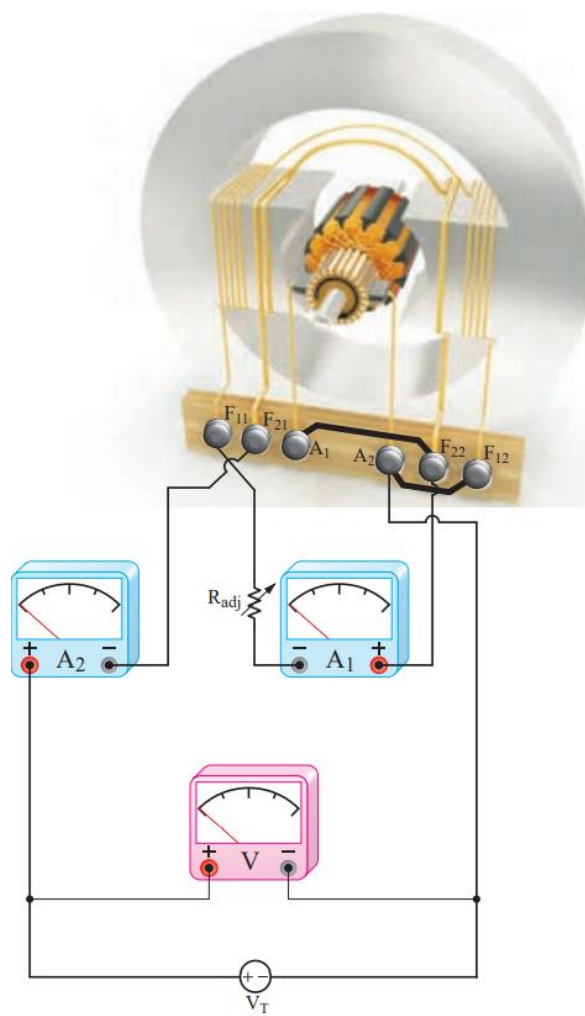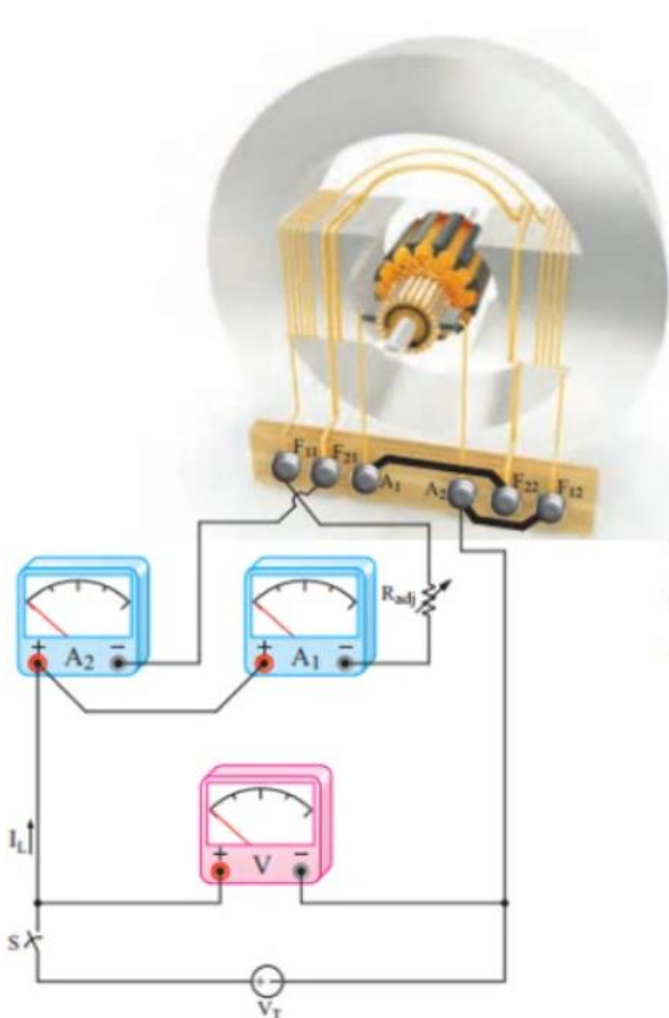



موتورهای جریان مستقیم - کمپوند

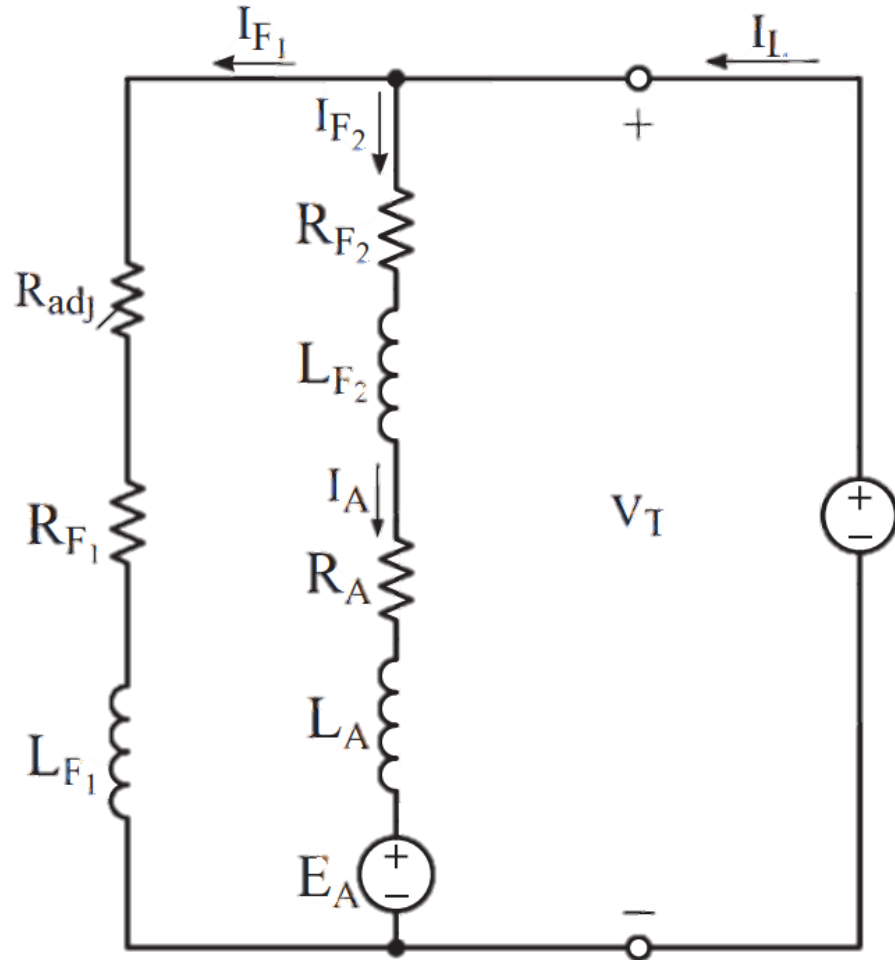

• مدار معادل الکتریکی کمپوند - شنت بلند

$$\text{KCL} \quad -I_L + I_{F_1} + I_{F_2} = 0$$

$$I_A = I_{F_2} \quad I_{F_1} = \frac{V_T}{R_{F_1} + R_{adj}}$$

$$I_A = I_{F_2} = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_{F_2}} \quad I_L = \frac{P_{in}}{V_T} \quad P_{F_2} = R_{F_2} I_{F_2}^2$$

$$P_A = R_A I_A^2 \quad P_{F_1} = (R_{F_1} + R_{adj}) I_{F_1}^2$$

$$P_{cu} = (R_{F_1} + R_{adj}) I_{F_1}^2 + (R_{F_2} + R_A) I_{F_2}^2$$




مثال



• موتور کمپوند شنت بلند ۷۵۰ ولت، ۲۵ آمپر با مدار معادل الکتریکی زیر مفروض است. مطلوب است:

• نیروی محرکه آرمیچر

• بازده در صورتی که تلفات ثابت برابر ۱۵۲۲ وات باشد

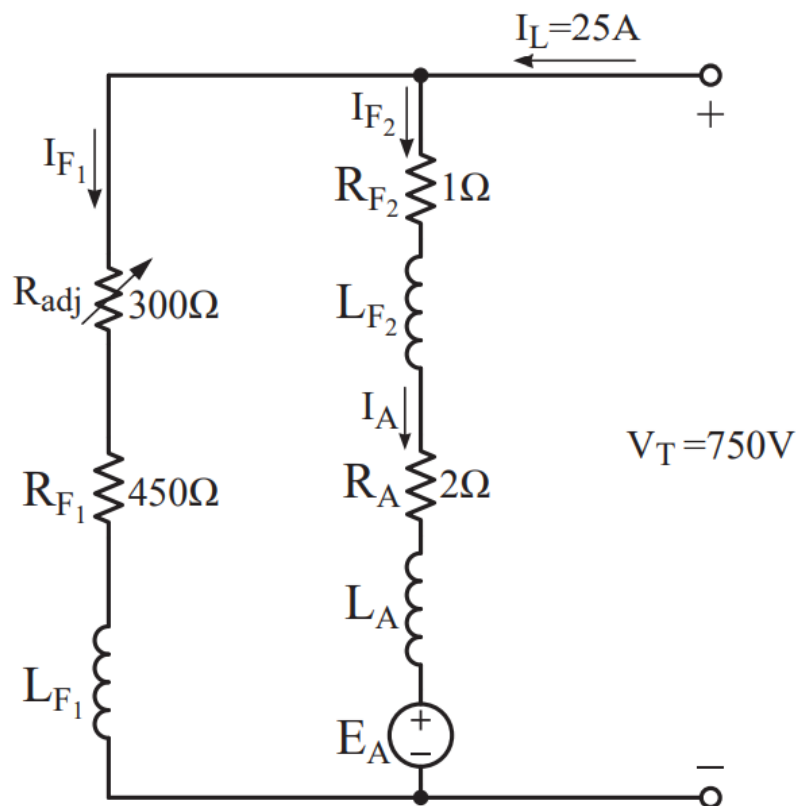

$$I_{F1} = \frac{V_T}{R_{F1} + R_{adj}} = \frac{750}{450 + 300} = 1[A] \quad \text{KCL) } -I_L + I_{F2} + I_{F1} = 0$$


$$-25 + I_{F2} + 1 = 0 \quad I_{F2} = 24[A] \quad I_{F2} = I_A = 24[A]$$

$$I_A = I_{F2} = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_{F2}} \quad 24 = \frac{750 - E_A}{1 + 2} \quad 24 \times 3 = 750 - E_A$$

$$E_A = 750 - 72 = 678[V]$$



ادامه حل مثال

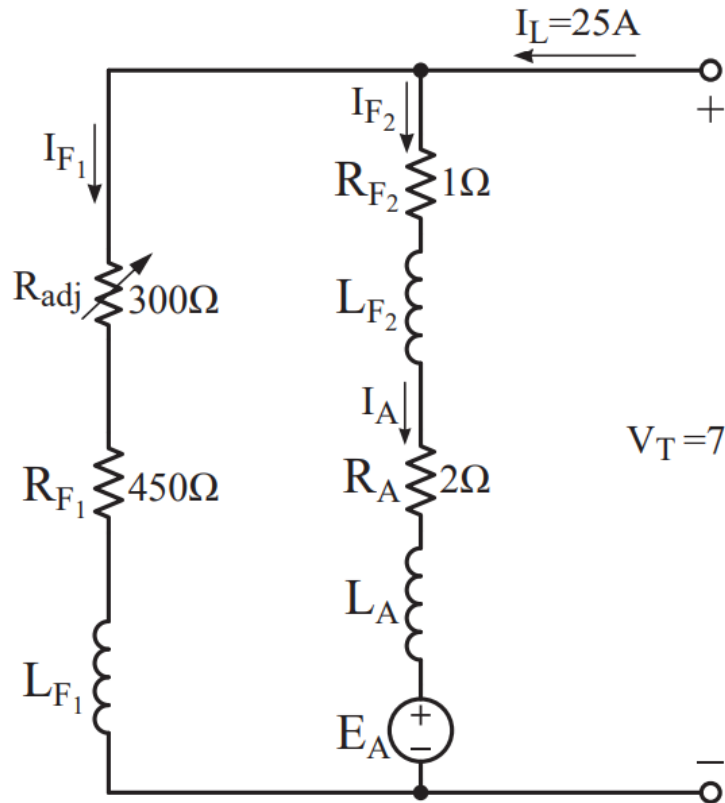

$$P_{F_1} = (R_{F_1} + R_{adj}) I_{F_1}^2$$

$$P_{F_1} = (450 + 300) \times 1^2 = 750 \text{ [W]}$$

$$P_{F_2} = R_{F_2} I_{F_2}^2$$

$$P_{F_2} = 1 \times 24^2 = 576 \text{ [W]}$$

$$P_A = R_A I_A^2$$

$$P_A = 2 \times 24^2 = 1152 \text{ [W]}$$

$$\Delta P = P_{core} + P_{F_1} + P_{F_2} + P_A$$

$$\Delta P = 1522 + 750 + 576 + 1152 = 4000 \text{ [W]}$$

$$P_{in} = V_T \cdot I_L$$

$$P_{in} = 750 \times 25 = 18750 \text{ [W]}$$

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$P_{out} = P_{in} - \Delta P$$


$$P_{out} = 18750 - 4000 = 14750 \text{ [W]}$$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{14750}{18750} \times 100 = 78\%$$



موتورهای جریان مستقیم - کمپوند

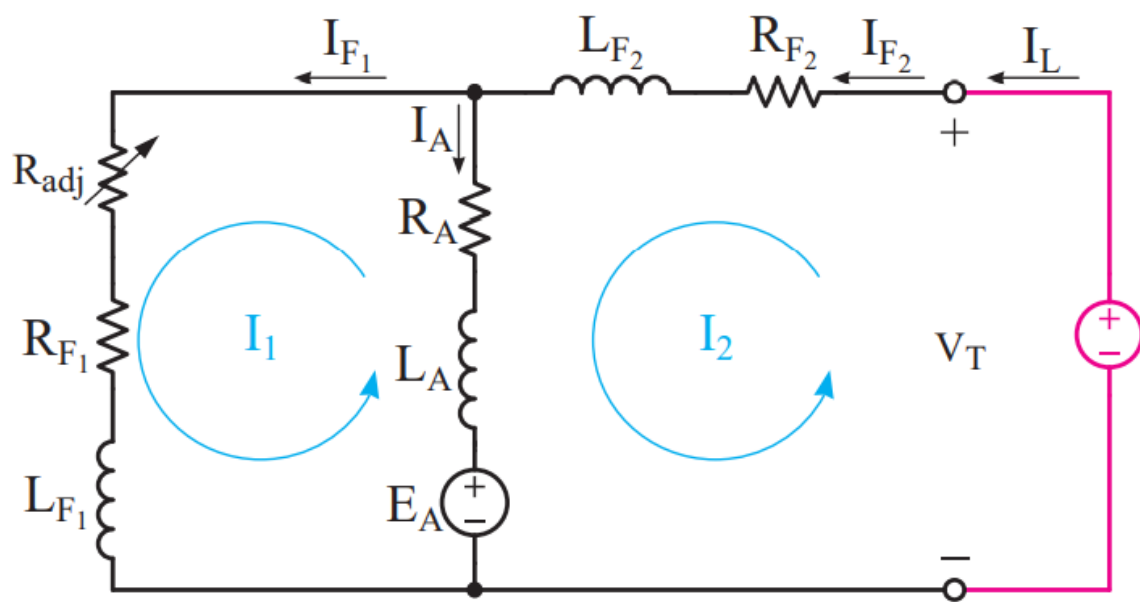

• مدار معادل الکتریکی کمپوند شنت کوتاه

$$I_{F2} = I_L = I_{F1} + I_A$$

$$V_T = R_{F2} I_{F2} + R_A I_A + E_A$$

$$E_A = (R_{F1} + R_{adj}) I_{F1} - R_A I_A$$

$$P_{in} = V_T I_L$$

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

$$P_{cu} = R_{F2} I_{F2}^2 + R_A I_A^2 + (R_{F1} + R_{adj}) I_{F1}^2$$




مثال



- موتور کمپوند شنت کوتاه ۴ کیلووات، ۲۵۰ ولت با بازده ۸۰ درصد و مدار معادل الکتریکی زیر مفروض است. مطلوب است:

- نیروی محرکه آرمیچر

- تلفات ثابت $P_{mis} + P_{core}$

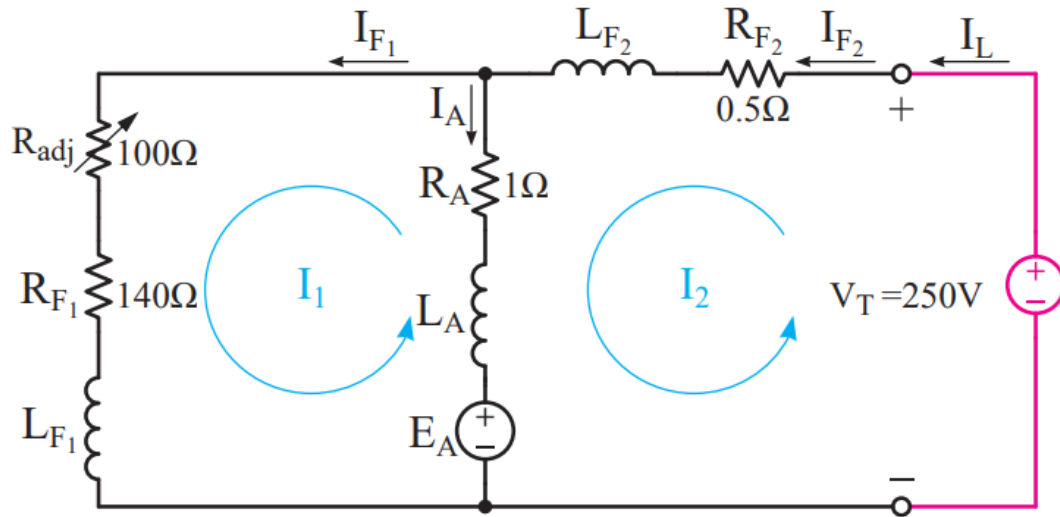

$$P_{out} = 5000$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta}$$

$$P_{in} = \frac{5000}{0.8} = 6250 \text{ W} = V_T I_L = 250 I_L$$



ادامه حل



$$I_L = \frac{8000}{200} = 40 \text{ A}$$

$$I_{F1} + I_A = 40 \quad (1)$$

$$I_A = 40 - I_{F1} = 19 \text{ A}$$

$$E_A = (R_{F1} + R_{ad5}) I_{F1} - R_A I_A \quad (2)$$

$$V_T = R_{F1} I_{F1} + (R_{F1} + R_{ad5}) I_{F1} \quad (3)$$

$$240 = 0.1 \times 40 + (240) I_{F1} \Rightarrow I_{F1} = 1 \text{ A}$$



ادامه حل



$$EA = 240 \times 1 - 1 \times 19 = 221 \text{ V}$$

$$\Delta P = P_{in} - P_{out} = 8000 - 7000 = 1000$$


$$\Delta P = P_{\text{ب‌ت}} + P_{\text{مغیر}}$$

$$1000 = P_{\text{ب‌ت}} + (0.8 \times 20^2 + 1 \times 19^2 + 240 \times 1)$$

$$P_{\text{ب‌ت}} = 199 \text{ W}$$



موتورهای جریان مستقیم - کمپوند

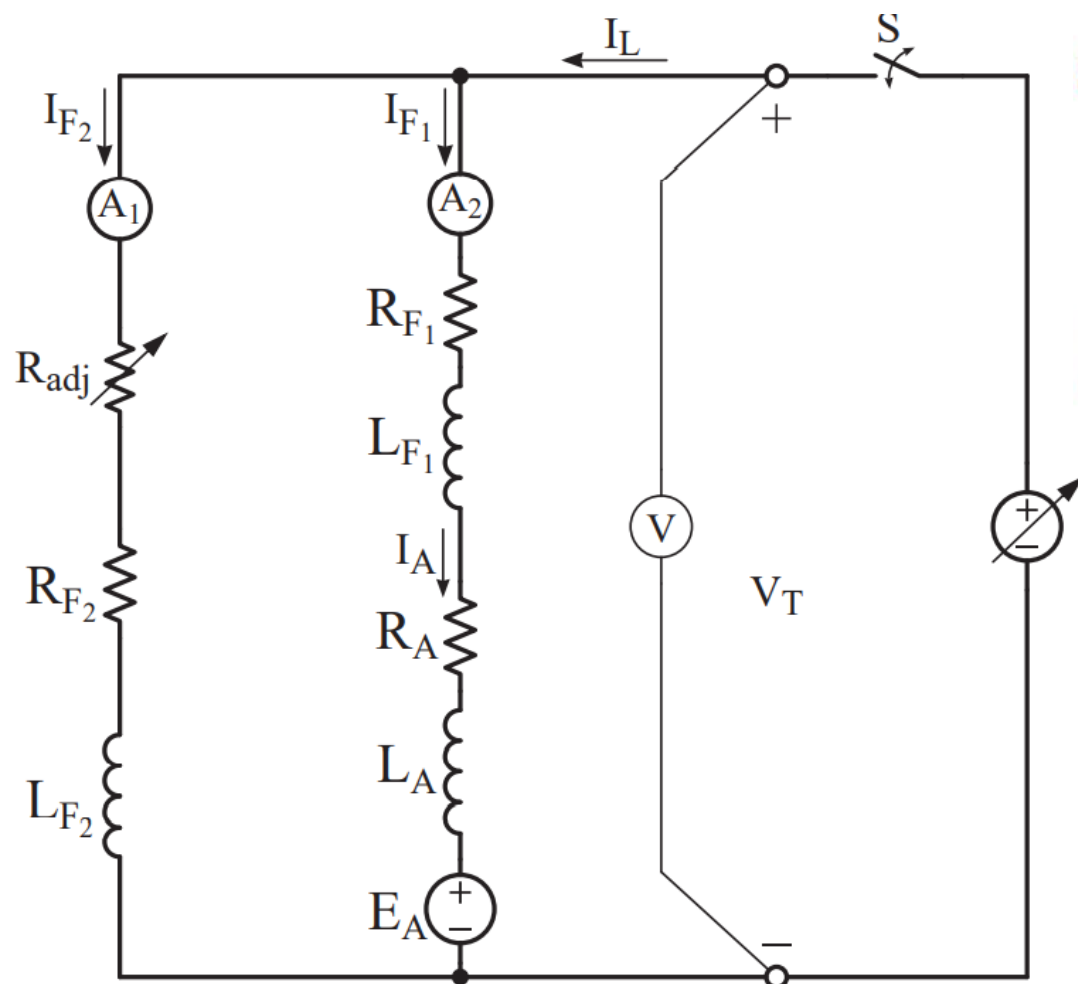

$$W = \frac{EA}{K\phi}$$

• راه اندازی
• قبل از راه اندازی به پلاک موتور مراجعه کنید.

$$\phi = \phi_{sh} + \phi_s$$



موتورهای جریان مستقیم - کمپوند




- آزمایش بار داری
- با ثابت نگه داشتن ولتاژ ترمینال ورودی در مقدار نامی، گشتاور بار را از صفر تا مقدار نامی افزایش دهید

V_T	220v				
$N[RPM]$	1500	1000	720	450	320
$I_A[A]$	0.2	2	3	4	5
$T_{load}[nM]$	0	4	18	17	30



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

موتورهای جریان مستقیم - کمپوند

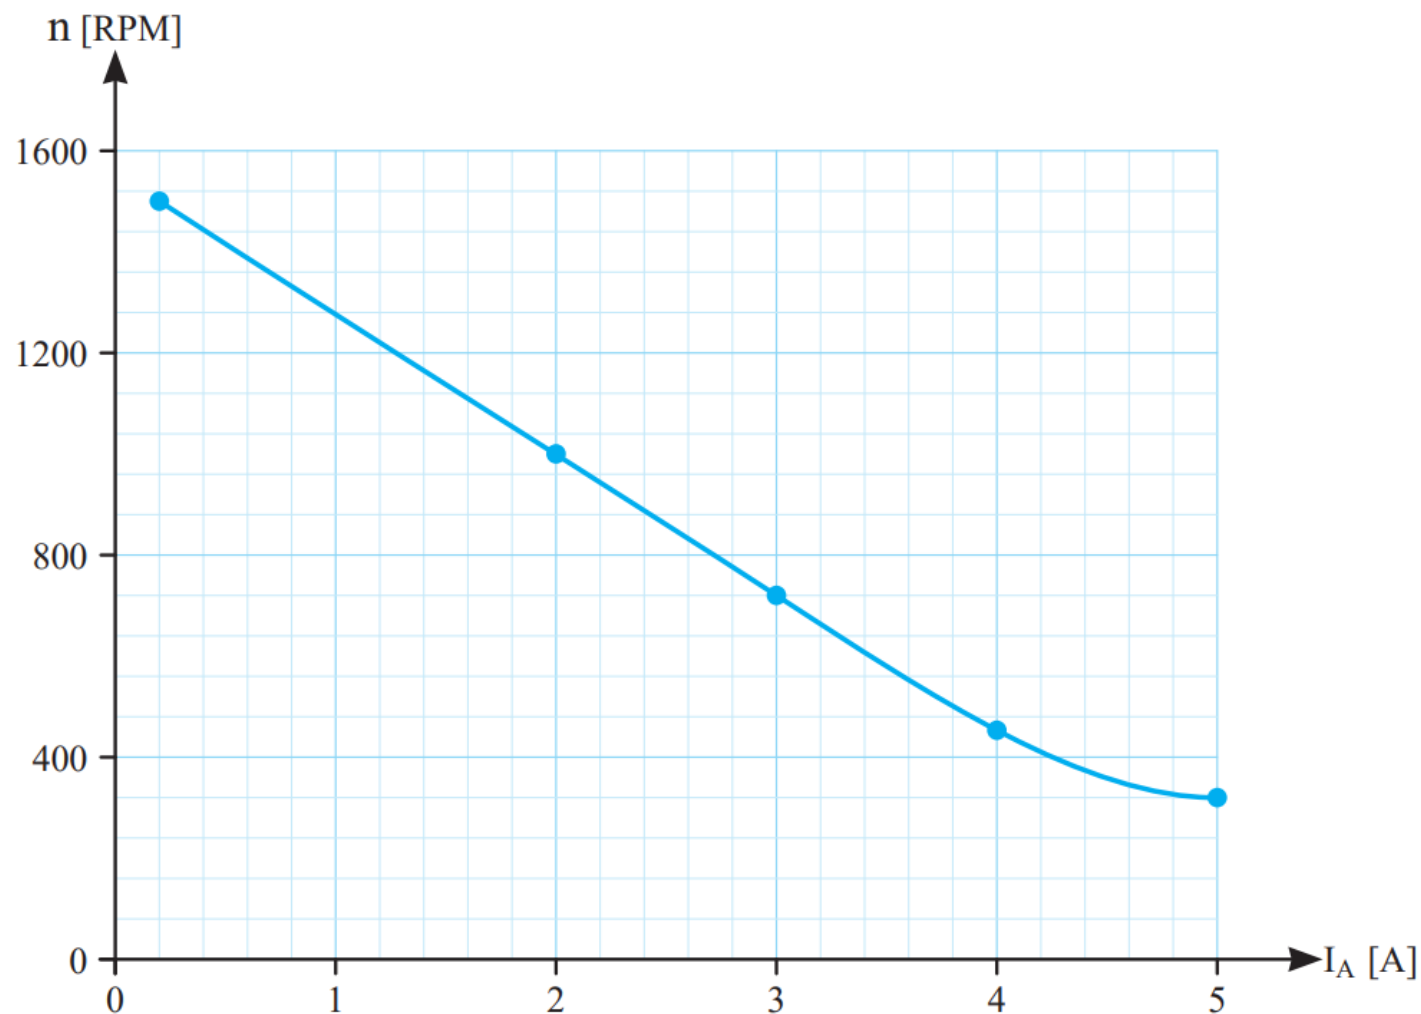


• منحنی مشخصه الکترومکانیکی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

موتورهای جریان مستقیم - کمپوند

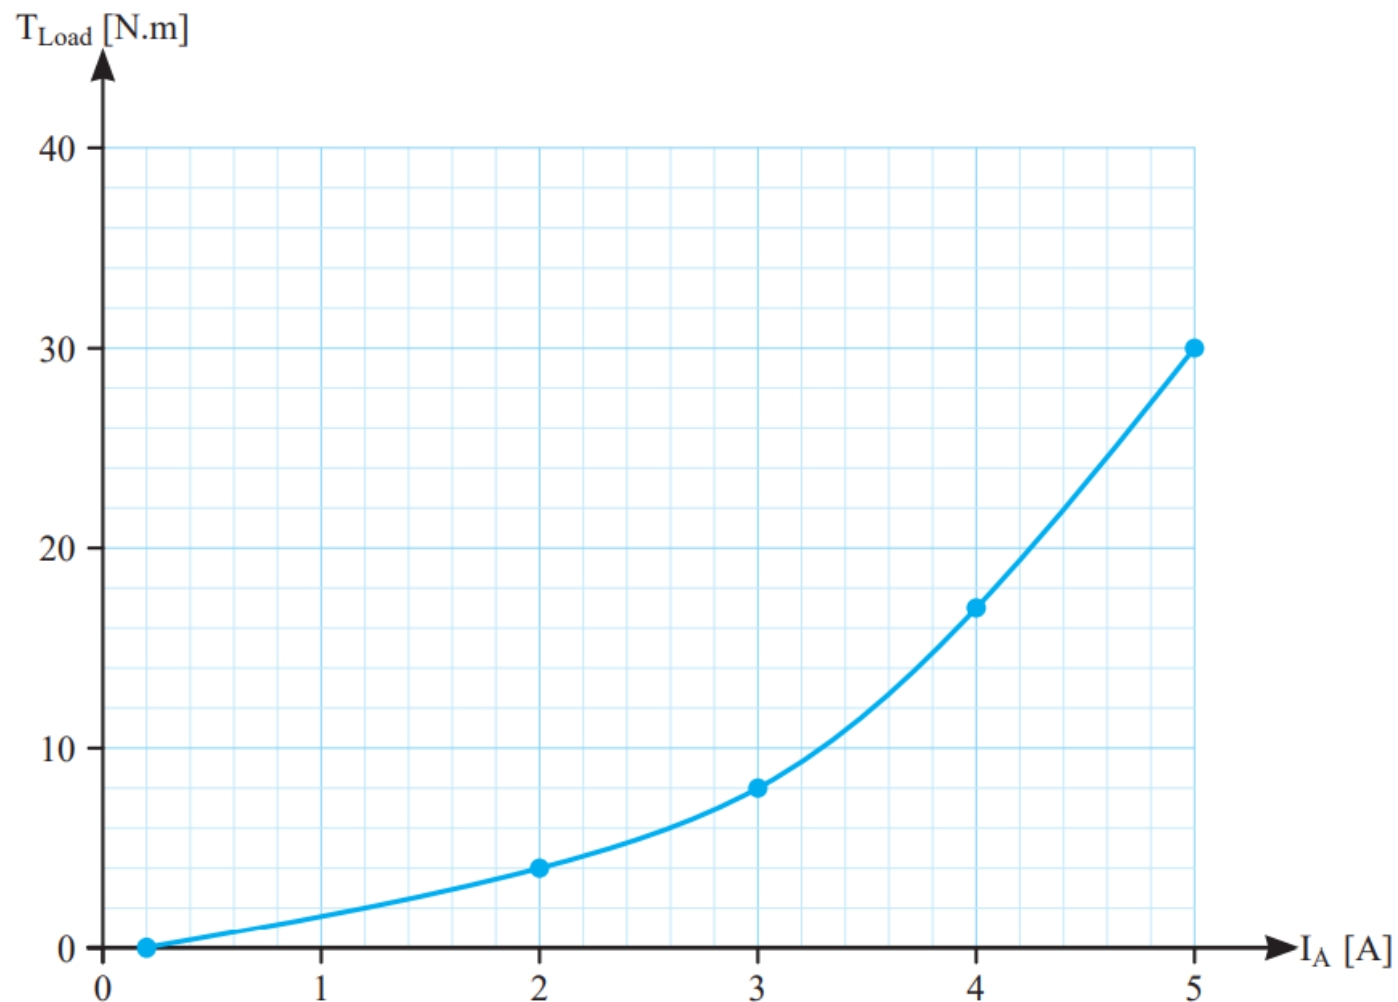

• منحنی مشخصه الکترومغناطیسی




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

موتورهای جریان مستقیم - کمپوند



• منحنی مشخصه گشتاور - سرعت

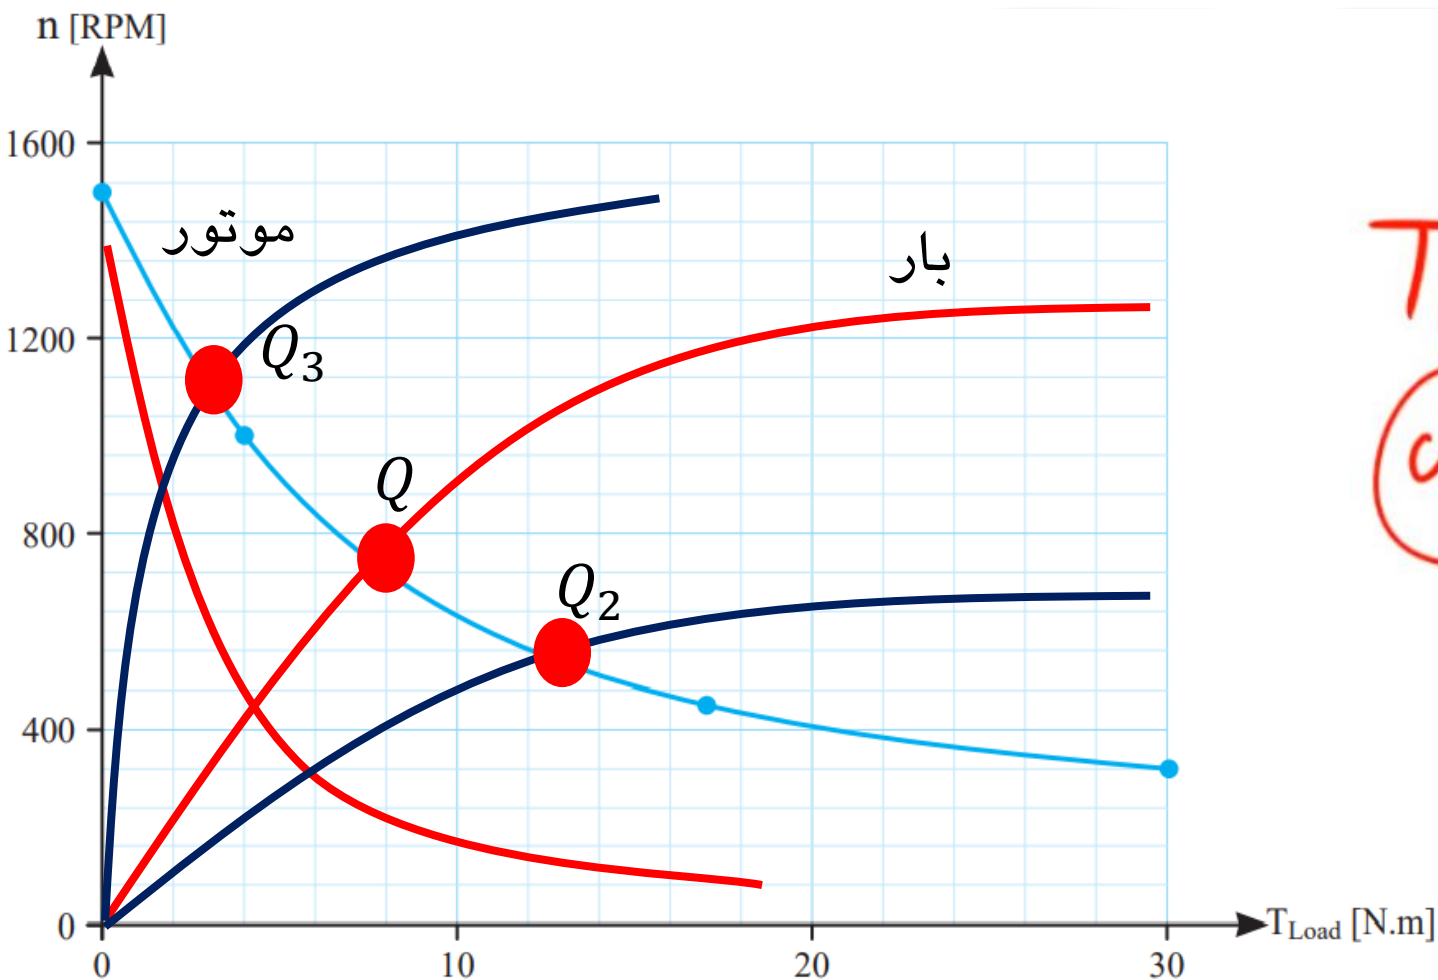

$$T_L = \alpha \omega^2$$
$$\omega = \sqrt{\frac{T_L}{\alpha}}$$



موتورهای جریان مستقیم - کمپوند




- **نکته ۱** ؛ موتورهای کمپوند تغییرات سرعت بیشتر نسبت به شنت و کمتر نسبت به موتور سری از بی باری تا بار کامل دارند.
- **نکته ۲** ؛ گشتاور موتور کمپوند از موتور سری کمتر و از موتور شنت بیشتر است.
- **کابرد** ؛ در جاهایی از موتورهای کمپوند استفاده می شود که گشتاور زیاد همراه با سرعت تقریباً ثابت مورد نیاز باشد مانند **بالابر حمل کالای نورد فلزات و مخلوط کننده ها**.



راه اندازی موتورهای جریان مستقیم



- موتورهای جریان مستقیم در لحظه راه اندازی چندین برابر حالت نامی جریان می‌کشند

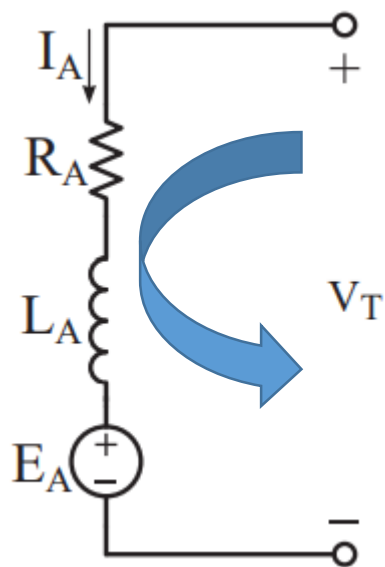

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A}$$

$$E_A = K \cdot \phi \cdot \omega$$

$$\omega = 0$$

$$\approx \frac{V_T}{R_A}$$

$$\begin{cases} R_A = 1 \Omega \\ V_T = 200 V \end{cases}$$

$$I_A = 200 A !$$



مضرات افزایش جریان آرمیچر





- مضرات افزایش جریان آرمیچر
- آسیب رسیدن به سیم پیچ های آرمیچر، کموتاتور و جاروبک ها
- ایجاد افت ولتاژ شدید در منبع ولتاژ ورودی
- آسیب رسیدن به کابل های اتصالی موتور
- قطع فیوزهای موتور
- ایجاد ضربات شدید مکانیکی



راه اندازی موتورهای جریان مستقیم



• راه اندازی با منبع ولتاژ متغیر

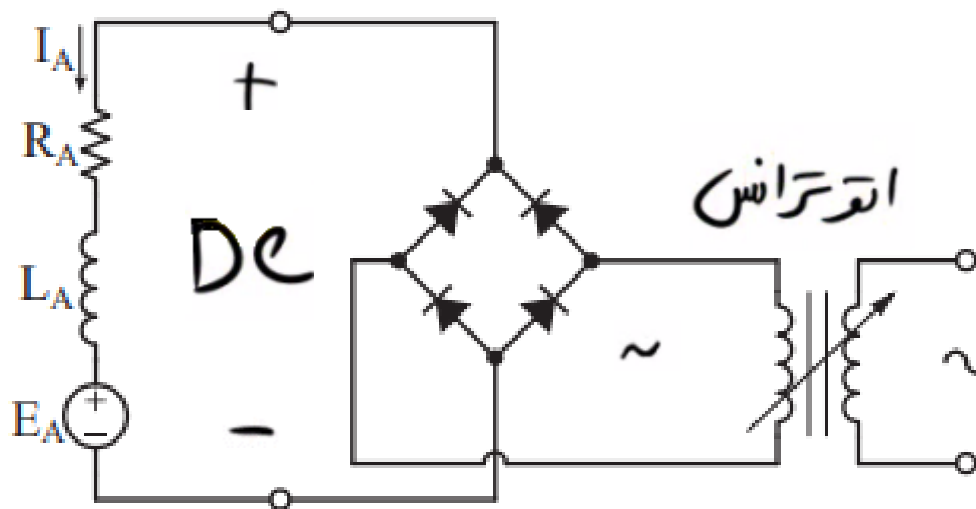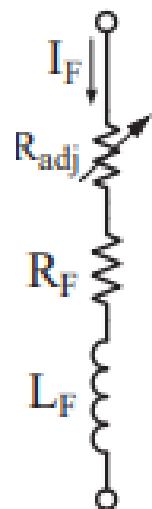

دانشگاه جیرفت





راه اندازی موتورهای جریان مستقیم



• راه اندازی با منبع ولتاژ متغیر

فرانس ثابت

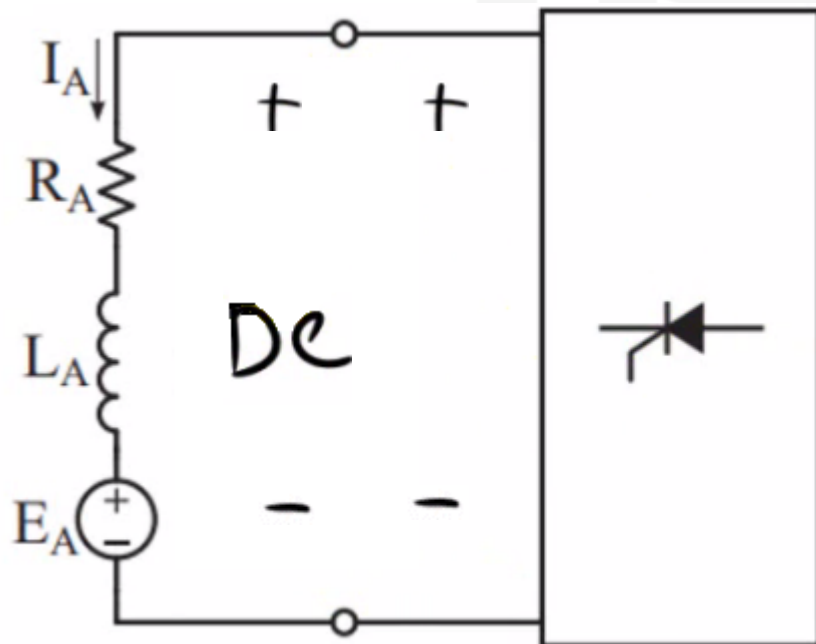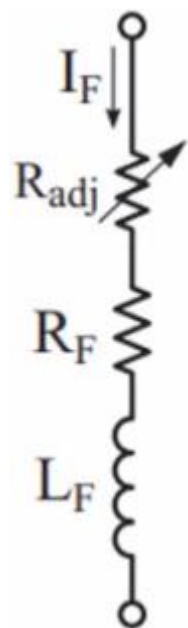


AC $220 V_{rms}$, 50 Hz




راه اندازی موتورهای جریان مستقیم

- راه اندازی با مقاومت متغیر (مقاومت راه انداز)

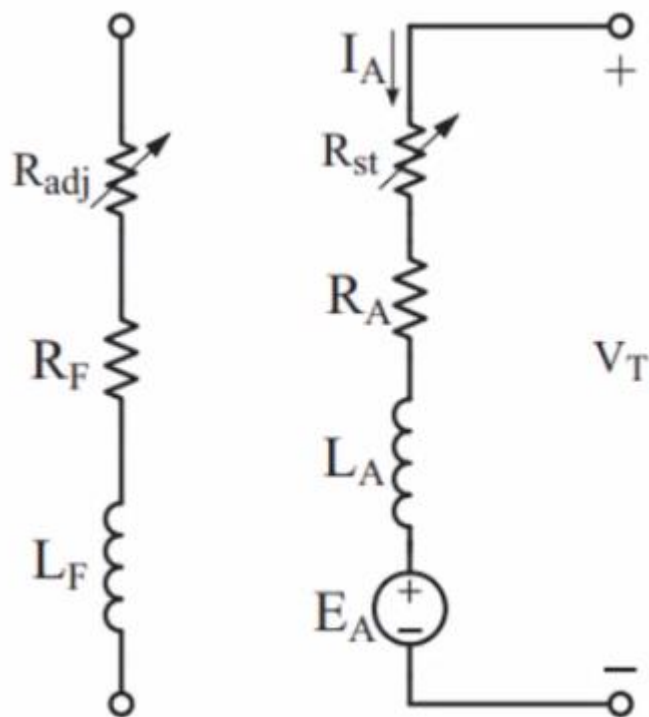

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_{st}}$$

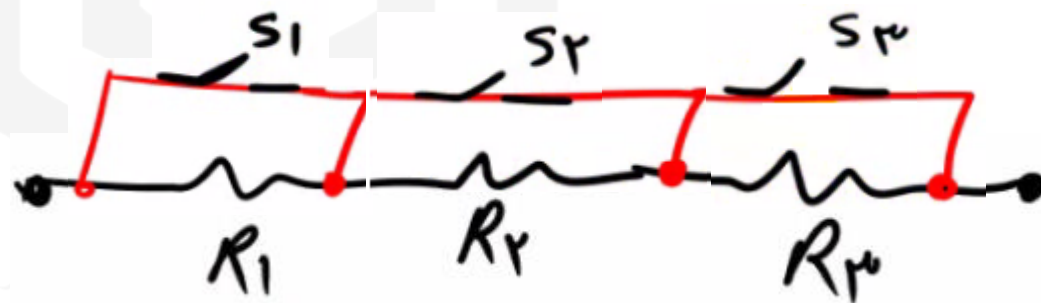



کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم



- همواره در صنعت نیاز به موتورهای با گشتاور بالا و سرعت قابل کنترل وجود دارد.
- موتورهای جریان مستقیم بدلیل ساختار ساده کنترل سرعت آنها محبوب هستند.

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega = \frac{E_A}{K \cdot \varphi} \\ E_A = V_T - R_A I_A \end{array} \right\} \quad \omega = \frac{V_T - R_A I_A}{K \cdot \varphi}$$

- ولتاژ ترمینال، مقاومت مدار آرمیچر و شار تحریک بر سرعت اثرگذار هستند.



کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم




- کنترل سرعت از طریق کنترل ولتاژ (V_T)





کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

- کنترل سرعت از طریق کنترل مقاومت آرمیچر
- بدلیل تلفات توصیه نمی شود.

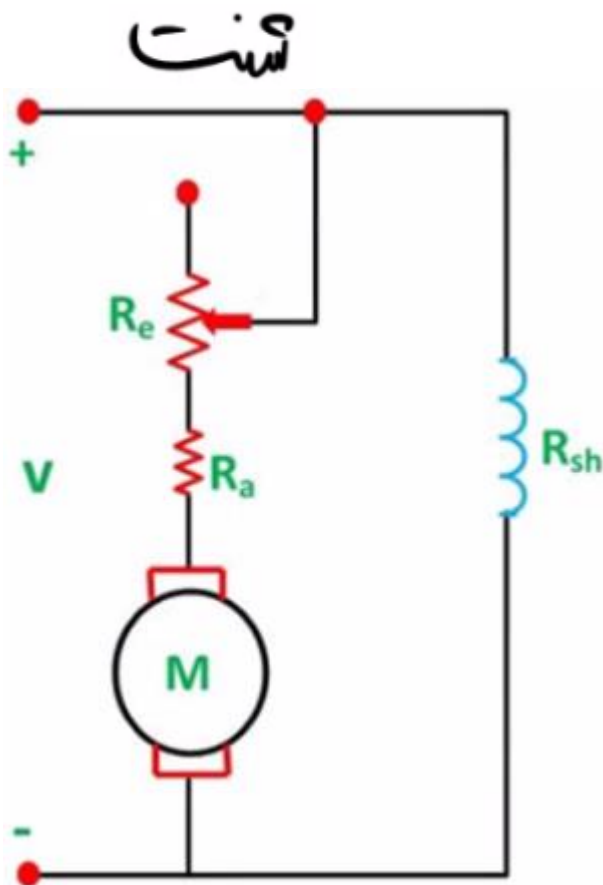


$$\omega = \frac{V_T - (R_a + R_e) I_A}{K \phi}$$



کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

• کنترل سرعت از طریق کنترل شار تحریک (φ)

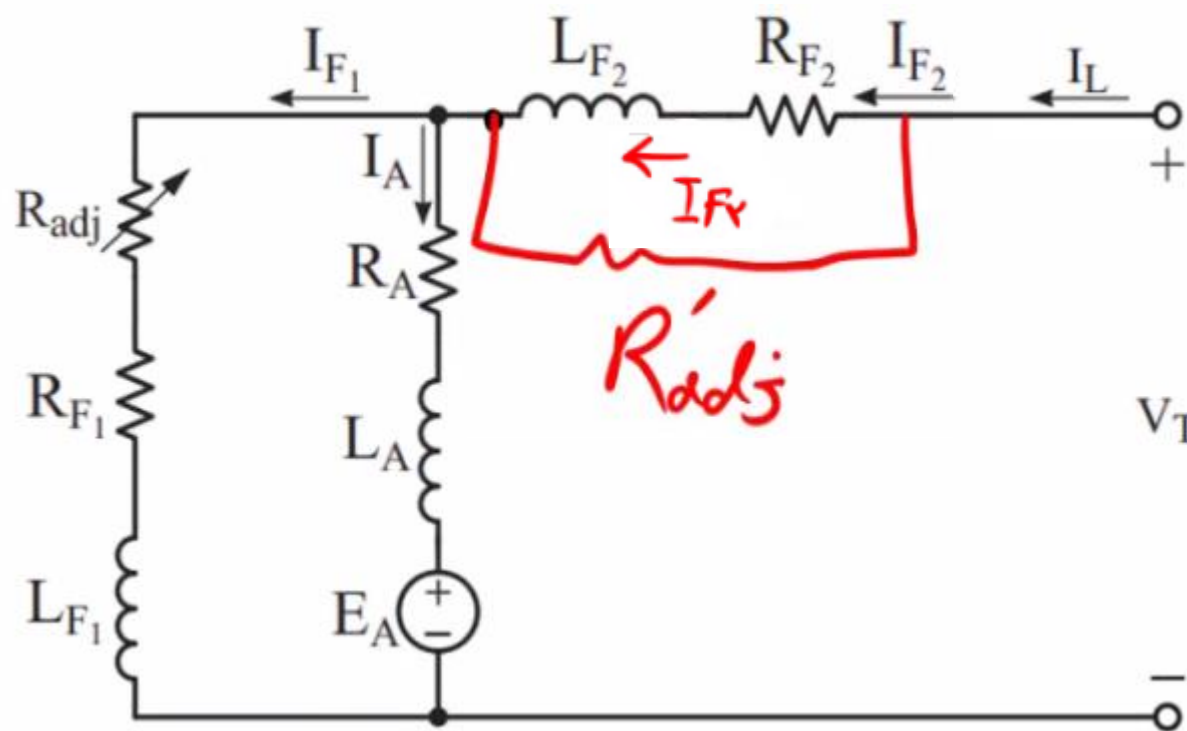

$$\uparrow I_{F1} = \frac{V_T'}{R_{F1} + R_{adj}} \downarrow$$

$$\varphi = \varphi_{sh} + \varphi_s$$



کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

• کنترل سرعت الکترونیکی

• مزایای سیستم کنترل سرعت الکترونیکی:

۱ - فضای کمی اشغال می کند.


۲ - بازده بالا دارد.

۳ - امکان کنترل سریع ولتاژ خروجی

۴ - ارزان و اقتصادی هستند.

• معایب سیستم کنترل سرعت الکترونیکی:

۱ - تولید اعوجاج و نوسانات در شبکه برق

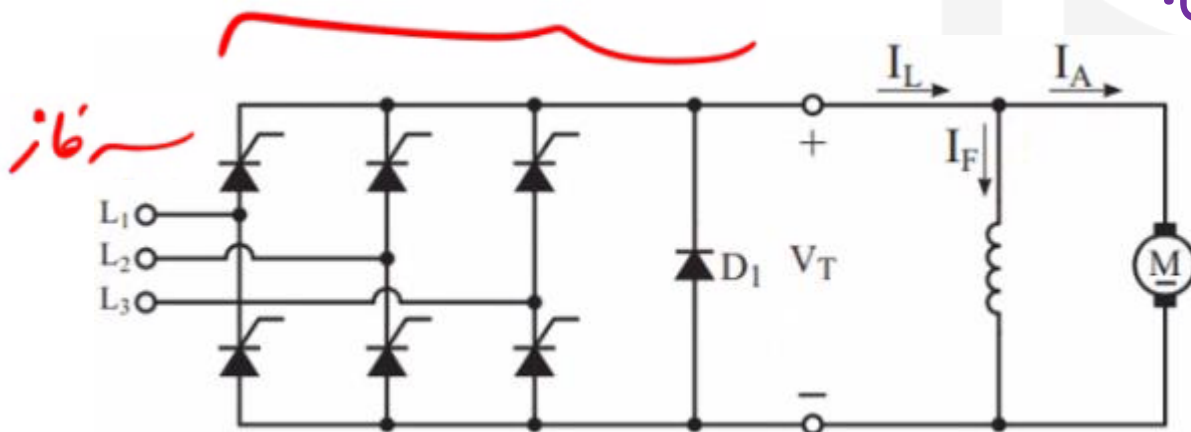


ترسیاتور

کنترل از طریق زاویه آتش




کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

- برای تغییر جهت گردش باید جهت گشتاور تولیدی موتور را تغییر داد.
- جهت گشتاور توسط تغییر جهت ولتاژ ترمینال، **جریان آرمیچر** و تحریک امکان پذیر است.

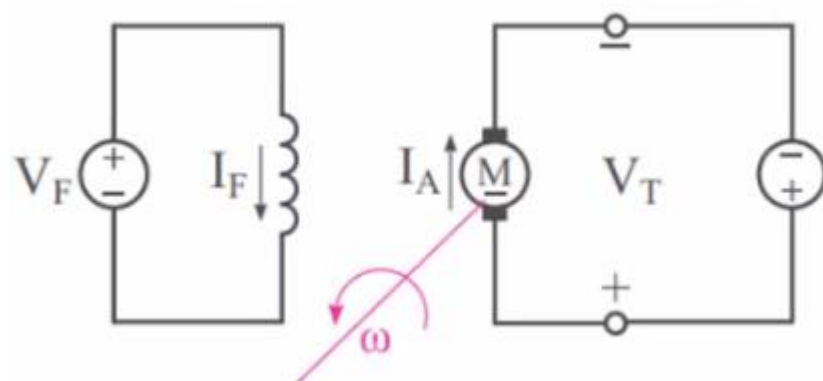

ب - چپ گرد

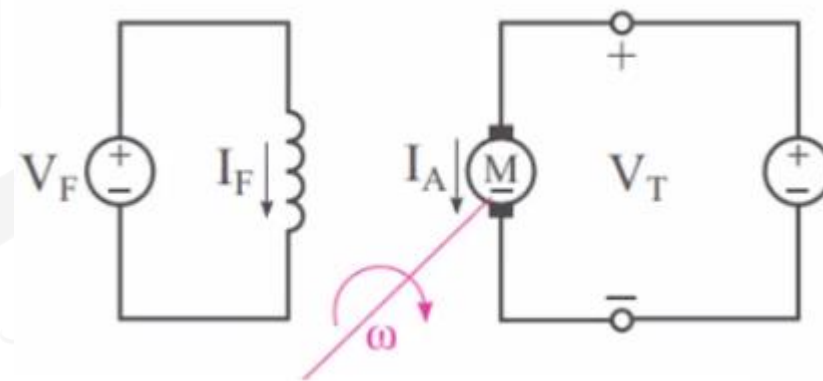


الف - راست گرد




کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

- برای تغییر جهت گردش باید جهت گشتاور تولیدی موتور را تغییر داد.
- جهت گشتاور توسط تغییر جهت ولتاژ ترمینال، جریان آرمیچر و تحریک امکان پذیر است.

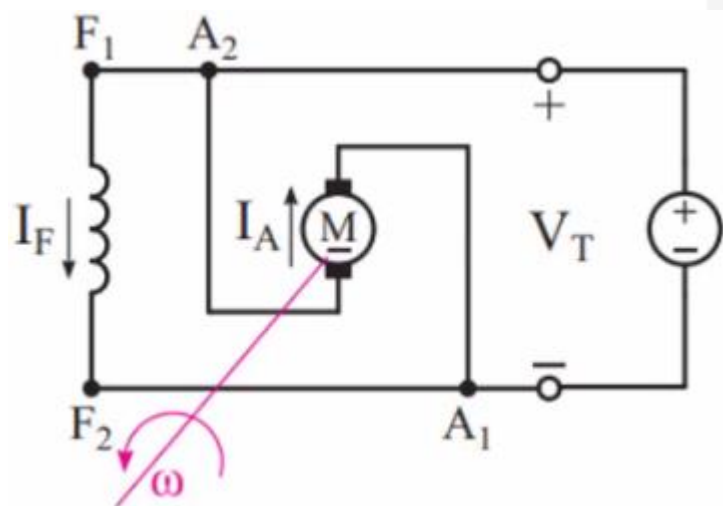

ب - چپ گرد

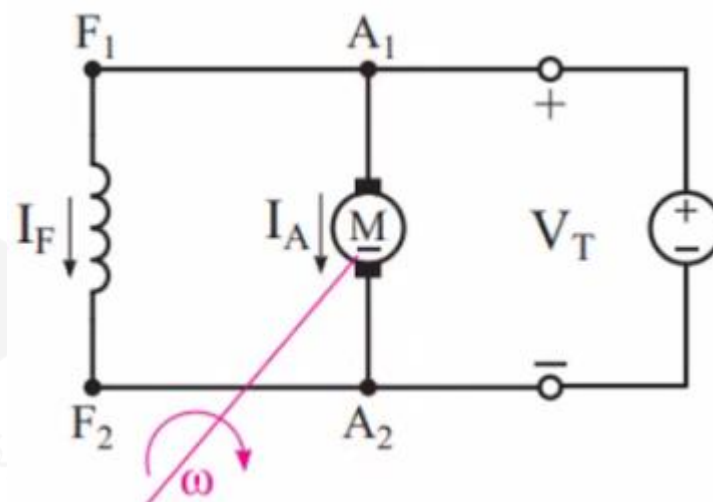


الف - راست گرد




کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم

- برای تغییر جهت گردش باید جهت گشتاور تولیدی موتور را تغییر داد.
- جهت گشتاور توسط تغییر جهت **ولتاژ ترمینال**، **جریان آرمیچر** و تحریک امکان پذیر است.

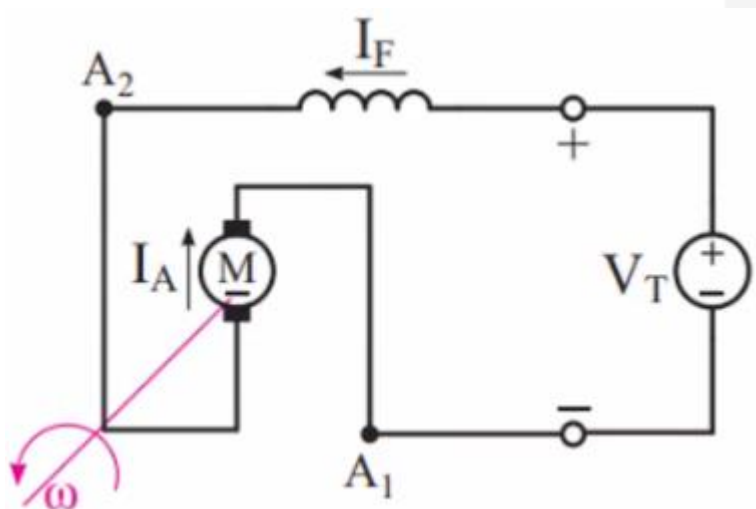

ب - چپ گرد

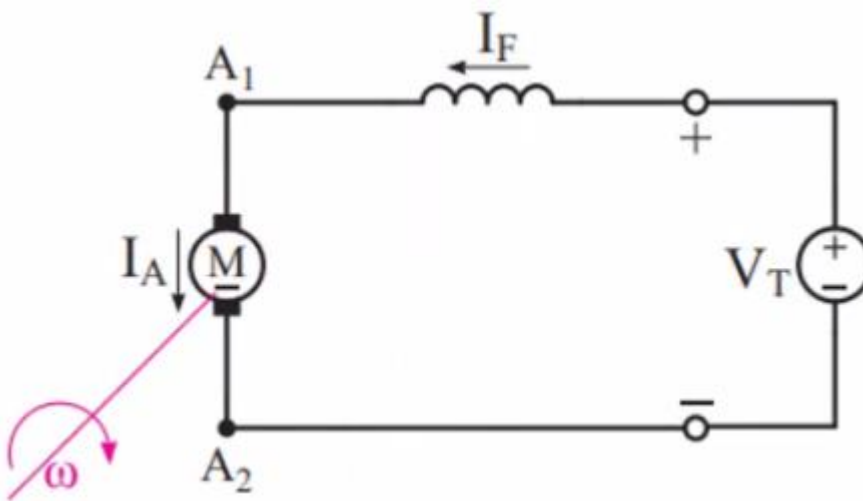

الف - راست گرد



ترمز موتورهای جریان مستقیم



- بعد از قطع منبع تغذیه حرکت روتور تا مدتی ادامه پیدا می کند.
- اساس کار ترمز در موتورهای جریان مستقیم مستهلک کردن انرژی جنبشی روتور است.

• ترمز دینامیکی


• ترمز با جریان مخالف




ترمز موتورهای جریان مستقیم



• ترمز دینامیکی

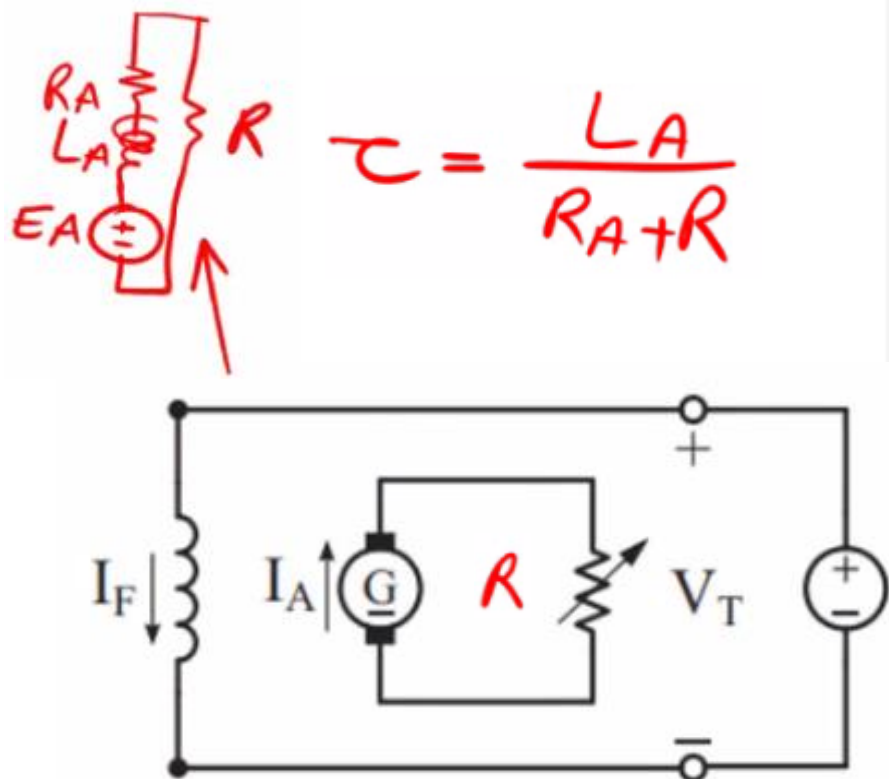

ب - حالت ترمز

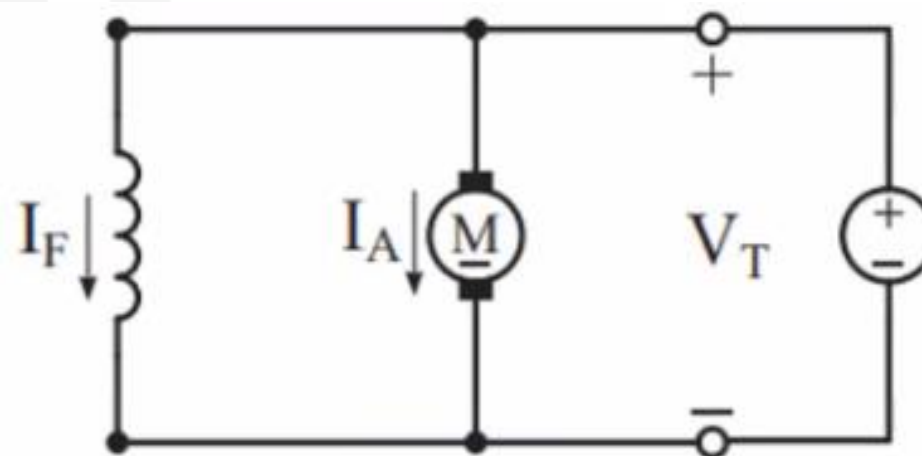



الف - حالت کار



ترمز موتورهای جریان مستقیم



• ترمز دینامیکی

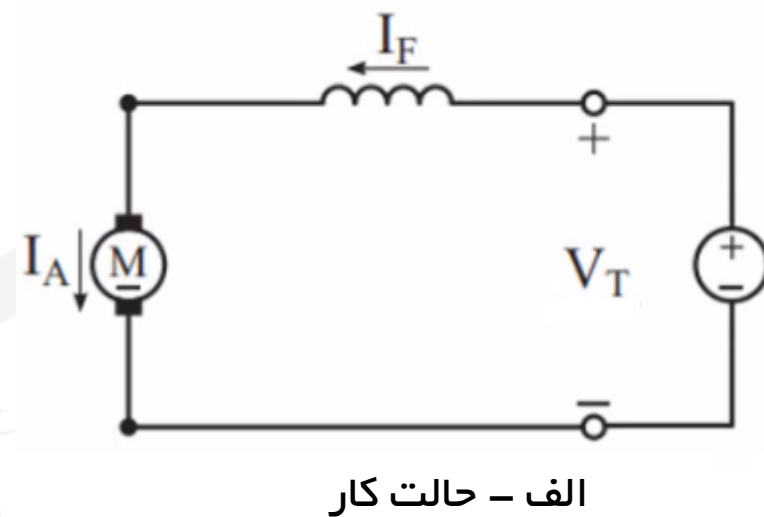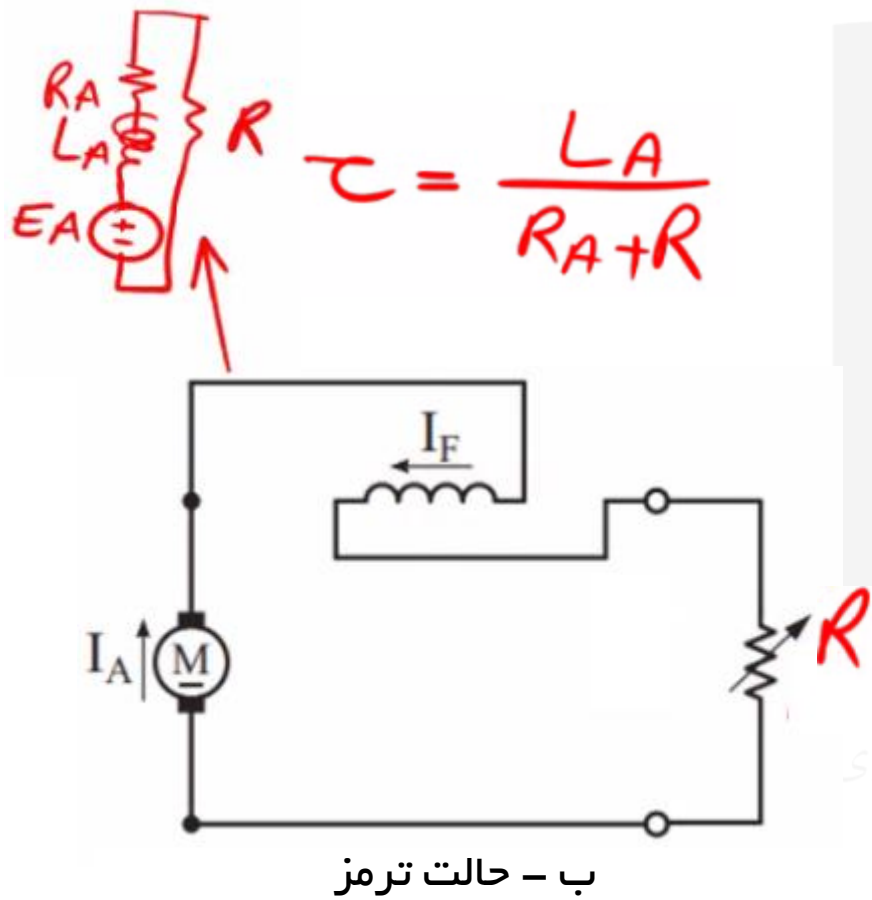



ترمز موتورهای جریان مستقیم



- بعد از قطع منبع تغذیه حرکت روتور تا مدتی ادامه پیدا می کند.
- اساس کار ترمز در موتورهای جریان مستقیم مستهلک کردن انرژی جنبشی روتور است.

• ترمز دینامیکی

• ترمز با جریان مخالف

